

プリウスα (H23. 5~H29. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ	
				AVN-HS01F DAV-DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置
		前後	左右	上下						
H26. 11 ┆ H29. 11	ZVW40W ZVW41W	ラジオレス	上段	◎3, 4, 5, 6	トヨタ純正部品	2202	前後	左右	上下	TO-01
注1, 2, 10		下段					奥	中央	上端	
H23. 5 ┆ H26. 11	ZVW40W ZVW41W	ラジオレス	上段	◎4, 5	トヨタ純正部品	2202				TO-01
注2, 11		下段					注12, 13	注12, 13	注12, 13	

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - 取付けた際、クラスターパネルと本体上部に約2mmの隙間ができます。
隙間が気になる場合は市販のスポンジテープを本体上部に貼付けて取付けてください。
 - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - メーカーオプションのインテリジェントパーキングアシスト(バックカメラ)及びマルチインフォメーションディスプレイとの連携は未調査です。
 - クラスター開口が102×203mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
 - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202 が使用可能です。
 - クラスターサイドパネルに接続されているコネクタ(8P:黒色、14P:灰色、8P:黒色)を外した状態で車両バッテリーを接続し、パワースイッチ『ON』状態で動作チェック等の作業を行いますとマルチインフォメーションディスプレイに警告灯(マスターウォーニング)と『ハイブリッドシステム故障』、『シフト系故障』が表示される場合があります。
動作チェック等の作業を行なう場合は必ずクラスターサイドパネルに接続されているコネクタ(8P:黒色、14P:灰色、8P:黒色)を接続してから作業を行ってください。
警告メッセージが表示した場合はディーラー等にご相談ください。
なお、警告メッセージが表示されても車両には問題はありません。
 - クラスターサイドパネルに接続されているコネクタ(8P:黒色、14P:灰色、8P:黒色)を外した状態で車両バッテリーを接続し、パワースイッチ『ON』状態で動作チェック等の作業を行いますとマルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージ(ハイブリッドシステムチェック)とHVシステムライトが表示され、警告ブザーが鳴ります。
動作チェック等の作業を行なう場合は必ずクラスターサイドパネルに接続されているコネクタ(8P:黒色、14P:灰色、8P:黒色)を接続してから作業を行ってください。
警告メッセージが表示した場合はディーラー等にご相談ください。
なお、警告メッセージが表示されても車両には問題はありません。
 - 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
 - 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

『注記10』

クラスターサイドパネルに接続されているコネクタ(8P:黒色、14P:灰色、8P:黒色)を外した状態で車両バッテリーを接続し、パワースイッチ『ON』状態で動作チェック等の作業を行いますとマルチインフォメーションディスプレイに警告灯(マスターウォーニング)と『ハイブリッドシステム故障』、『シフト系故障』が表示される場合があります。動作チェック等の作業を行なう場合は必ずクラスターサイドパネル ②に接続されているコネクタ(8P:黒色、14P:灰色、8P:黒色)を接続してから作業を行ってください。



『注記11』

クラスターサイドパネルに接続されているコネクタ(8P:黒色、14P:灰色、8P:黒色)を外した状態で車両バッテリーを接続し、パワースイッチ『ON』状態で動作チェック等の作業を行いますとマルチインフォメーションディスプレイに警告メッセージ(ハイブリッドシステムチェック)とHVシステムライトが表示され、警告ブザーが鳴ります。動作チェック等の作業を行なう場合は必ずクラスターサイドパネル ②に接続されているコネクタ(8P:黒色、14P:灰色、8P:黒色)を接続してから作業を行ってください。

プリウスα (H23. 5~H29. 11)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


- 年 式 : H26. 11~H29. 11
- 位置 : 純正デッキ取付位置奥

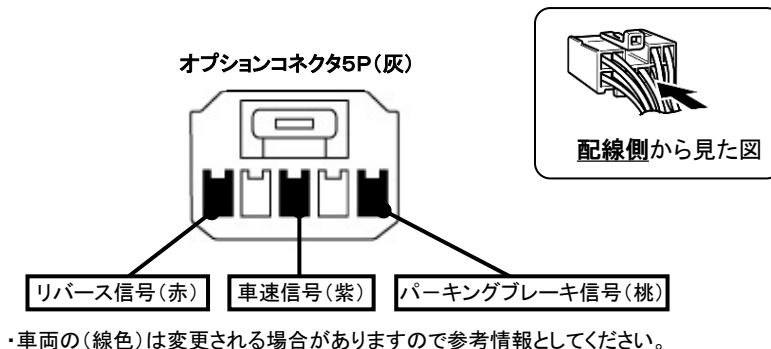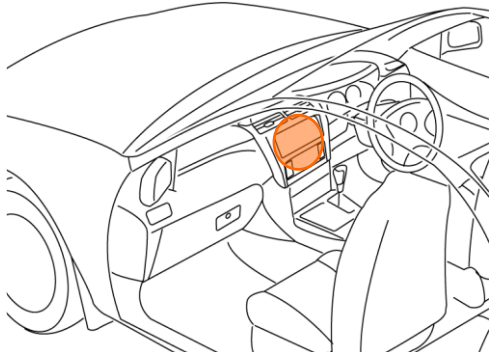


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 年 式 : H26. 11~H29. 11
 - 型 式 : ZVW40W, ZVW41W
 - タ イ プ : ラジオレス
- ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置 : 純正デッキ取付位置奥

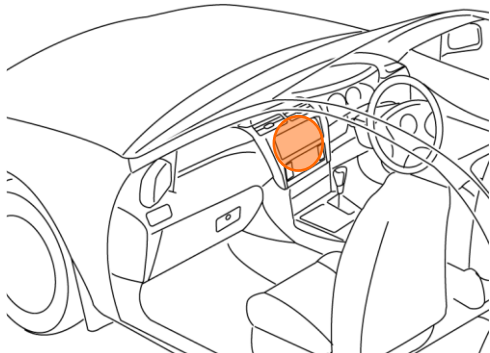

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

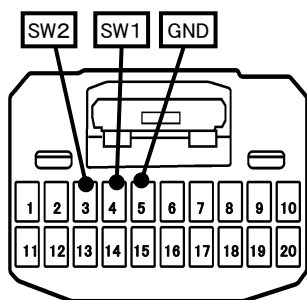

20Pコネクタ(白)

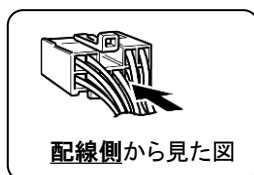

■接続情報



車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	4	桃	← 接続 →		白/青	
SW2	3	空色	← 接続 →		茶	
GND	5	白/黒	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

プリウスα (H23. 5~H29. 11)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


- 年 式 : H23. 5~H26. 11
- 位置: 純正デッキ取付位置奥

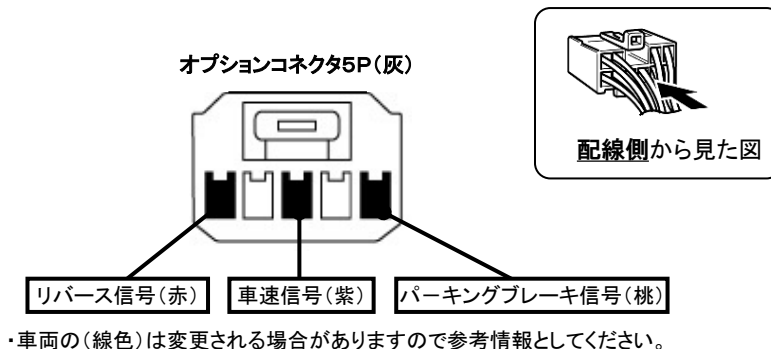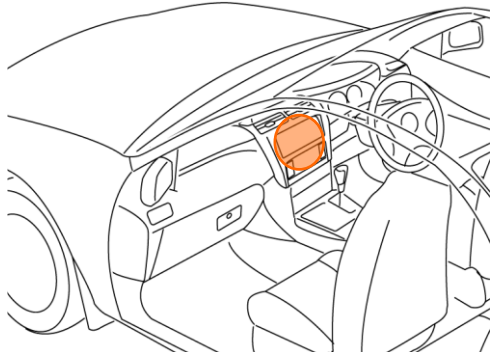


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 年 式 : H23. 5~H26. 11
 - 型 式 : ZVW40W, ZVW41W
 - タ イ プ : ラジオレス
- ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

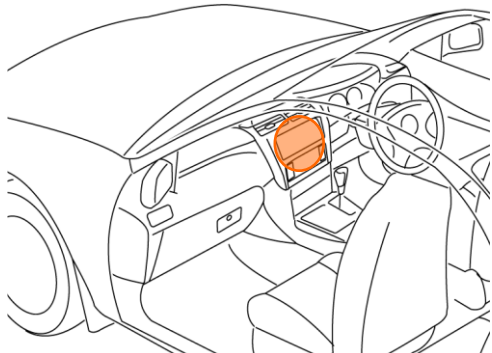

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

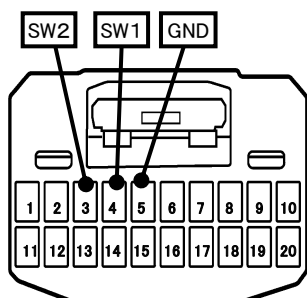

20Pコネクタ(白)

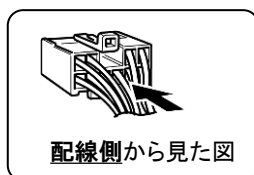

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	4	紫	← 接続 →		白/青	
SW2	3	空色	← 接続 →		茶	
GND	5	白/黒	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。