

アクセラ スポーツ/アクセラ セダン(H23. 9~H25. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバーシ信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報




◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ	
				AVN-HS01F DAV-DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置
				前後	左右	上下				
・5ドア ・セダン  H23. 9 ┆ H25. 11	BL5FW BLFFW BLEAW BL3FW BL5FP BLFFP BLEAP	ラジオレス (Boseサウンドシステム装備車を除く)	上段	◎3, 4	マツダ純正部品	注記6 + 2065	手前	中央	上端	MA-01
			下段				注9, 10	注9, 10	注9, 10	
注1, 2, 8				注5	注7					

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオおよびBoseサウンドシステム(外部アンブ方式)装備車は未調査です。
  - 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
  - ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
  - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・オーディオ取付けキット(純正品番: BL02 V6 025)が必要です。
  - 同梱の電源コードおよび車両コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。
  - エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2065が使用可能です。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
  - 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。  
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。  
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
  - 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバーシ信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

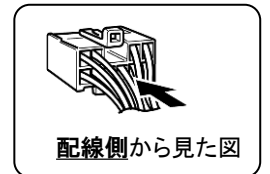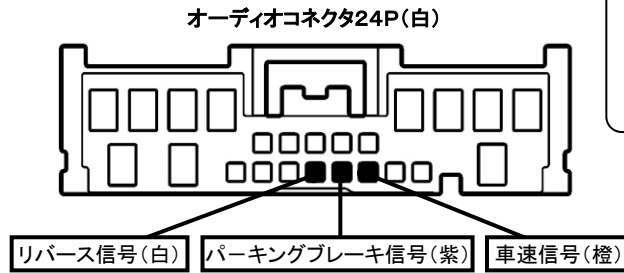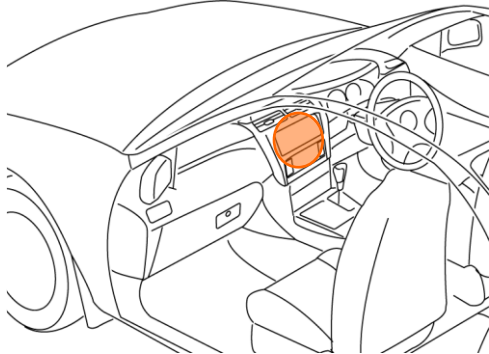


・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

アクセラ スポーツ/アクセラ セダン(H23. 9~H25. 11)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : BL5FW、BLEFW、BLFFW、BLEAW、BL3FW、BL5FP、BLEFP、BLFFP、BLEAP
- タ イ プ : ラジオレス  
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

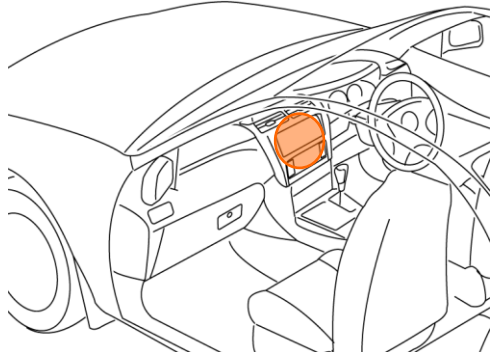

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

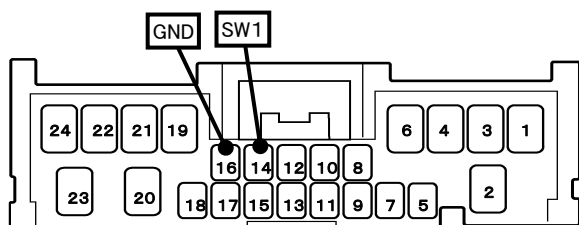

車両ハーネス24Pコネクタ(白)

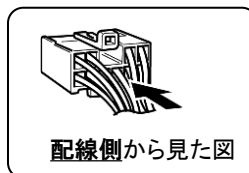

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続	接続コード線色	
SW1	14	赤	←	→	白/青	
GND	16	紫	←	→	黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。