


ステラ(R7. 6～)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ		
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F								
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置			
R7. 6 5	LA850F LA860F	ラジオレス	上段	◎	スバル純正部品 注7	2202 + スバル純正部品 注8, 9	前後	左右	上下	SB-05		
			下段				奥	真ん中	上端			
		純正ナビ装着用 アップグレード バック装備車 注3	上段	◎5, 6	スバル純正部品 注7	2202 + スバル純正部品 ダイハツ純正部品 注8, 10	注12, 13	注12, 13	注12, 13, 14	SB-05		
			下段									
		純正ナビ装着用 アップグレード バック+パノラミック ビューモニター対応 カメラ装備車 注4	上段	—	—	—	—	—	—	—		
			下段	—	—	—	—	—	—	—		
		純正ナビ装着用 アップグレード バック+スマート パノラマパーキン グバック装備車 注4	上段	—	—	—	—	—	—	—		
			下段	—	—	—	—	—	—	—		
		注1, 2, 11										
		注記										
1. 令和7年9月時点のムーヴの調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。												
2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。												
3. 車両に装備されているTVアンテナハーネス、GPSアンテナの接続はできません。またUSBソケットの使用はできません。												
4. パノラミックビューモニター対応カメラ装備車は未調査です。												
5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。												
6. 本体と接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合は本体の取扱説明書（オーディオ編）に記載している方法で本体のステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。												
7. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット（オーディオ取付けブラケット）（純正品番：08606F2037）が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、エスカッション（純正品番：86221B5010）が2個必要です。												
8. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。												
9. 車両信号（車速、リバース、パーキング）取得のため、下記の純正部品が必要です。 ・車両信号変換ケーブルK（純正品番：08541F9073）が必要です。 なお、車両信号変換ケーブルKの接続方法は、下記「車両信号変換ケーブルKの接続」を参照してください。												
10. 車両に装備されているバックカメラを接続する場合は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して接続してください。 ・車両信号変換ケーブルA（純正品番：08541F9049）および ・ダイハツ純正バックモニターケーブル（純正品番：08541-K2003-）が必要です。 なお、車両信号変換ケーブルAの接続方法は、下記「車両信号変換ケーブルAの接続」を参照してください。												
11. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再起動時に本体が再起動する場合があります。												
12. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。												
13. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。												
14. 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口等に被る場合があります。 ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないよう上下位置を調整してください。												

●車両信号変換ケーブルKの接続方法



スバル純正車両信号変換ケーブルK(純正品番:08541F9073)の24Pコネクタから取り出してください。

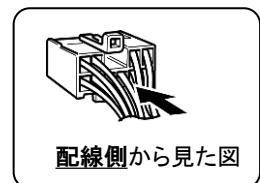


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ステラ(R7. 6～)



■純正ナビ装着用アップグレードパック装備タイプの場合

●車両信号変換ケーブルAの接続方法

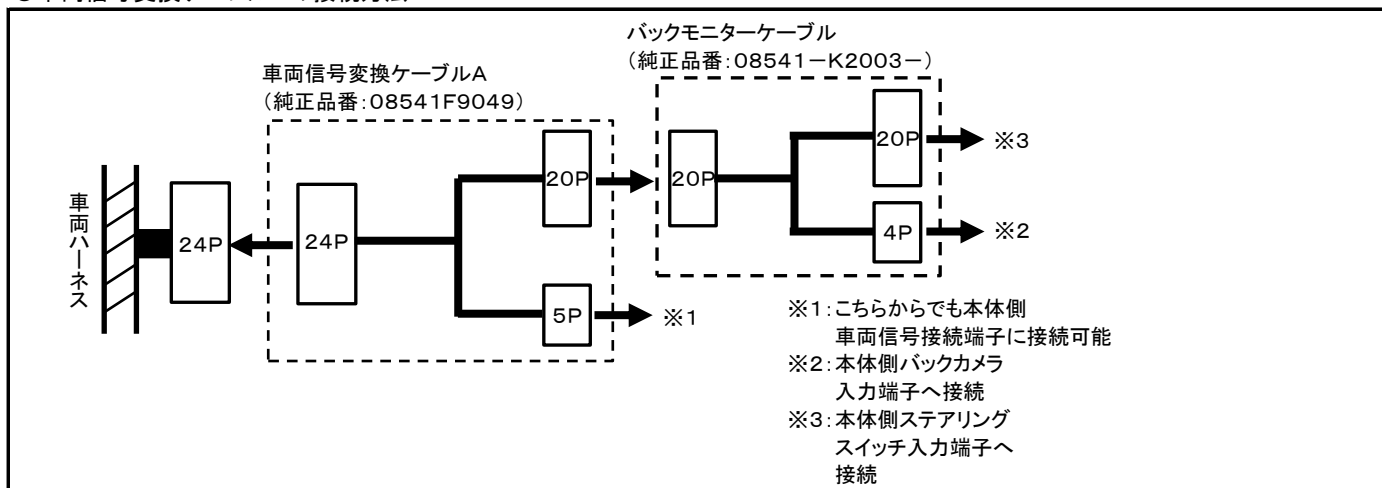


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

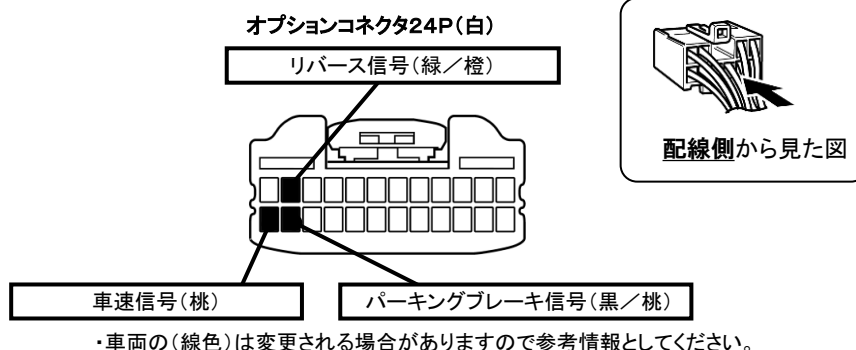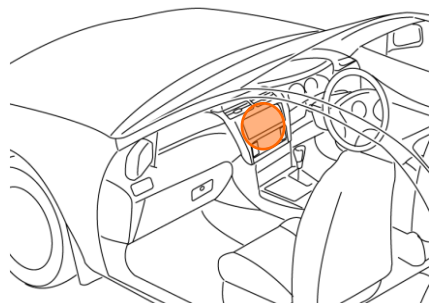

スバル純正車両信号変換ケーブルA(純正品番: 08541F9049)の5Pコネクタから接続する場合

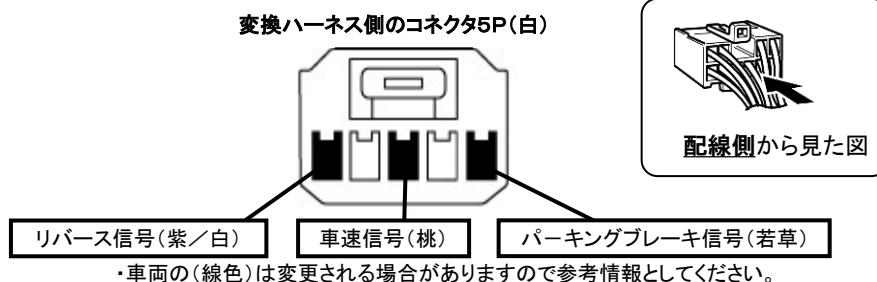


ステラ(R7. 6～)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : LA850F、LA860F
- タ イ プ : 純正ナビ装着用アップグレード/バック装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥

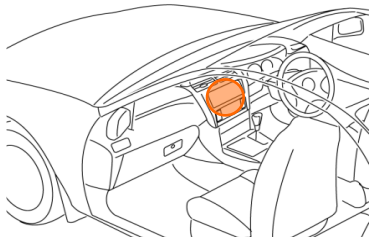

■ステアリングリモコン信号取り出し位置(車両ハーネス24Pコネクタから取り出す場合)

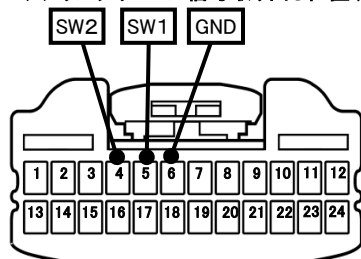

24Pコネクタ(白)

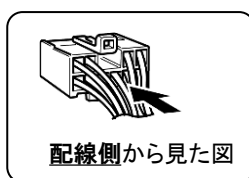

■接続情報

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	5	青
SW2	4	赤
GND	6	黄

← 接続 →


← 接続 →

← 接続 →


ナビ側	
接続コード線色	
白/青	
茶	
黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

■ステアリングリモコン信号取り出し位置(バックモニターケーブル20Pコネクタから取り出す場合)

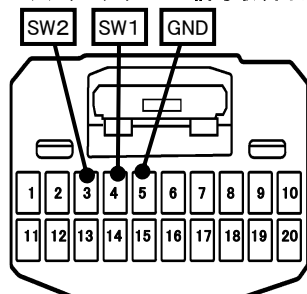

20Pコネクタ(白)

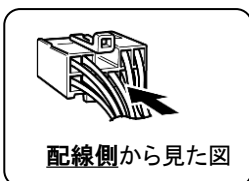

■接続情報(バックモニターケーブルに接続する場合)

・バックモニターケーブル(純正品番: 08541-K2003-)を使用する場合は、バックモニターケーブルの20Pメスコネクタにも接続可能です。線色は下表を参照してください。

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	4	茶/白
SW2	3	茶/黒
GND	5	茶/黄

← 接続 →

← 接続 →

← 接続 →

ナビ側	
接続コード線色	
白/青	
茶	
黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。