

# キャロル(H27. 1～H30. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


## ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 1 S H30. 12  注1, 5	HB36S	ラジオレス	上段	◎3	不要	<a href="#">KW-2350D</a>  注4	※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA-04
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	マツダ純正部品  注2	<a href="#">KW-2350D</a>  注4	※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA-04
			下段							
注記	<div>1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。</div> <div>2. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番: 1A16 64 50X UP)が必要です。 オーディオ取付け用ブラケットは装備されているブラケットを使用します。</div> <div>3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。その際、クラスターパネルより約4mm奥に入り込みます。 また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいので、隙間ができます。</div> <div>4. KW-2350Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。 ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340を使用してください。</div> <div>5. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。</div>									

## ●ブラケット取付けネジ穴位置


●印: ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。

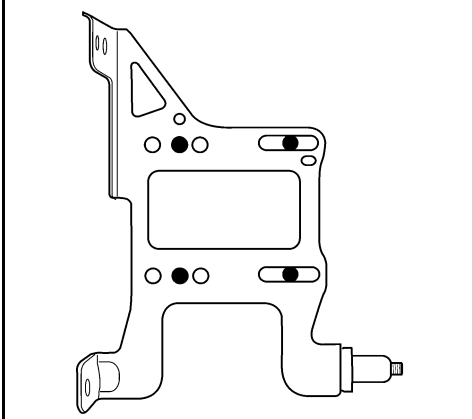


## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

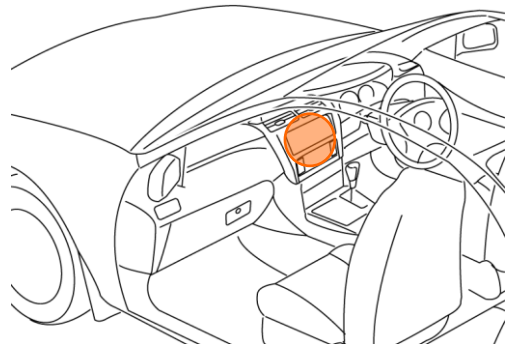

オプションコネクタ5P(白)

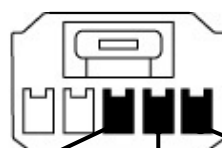

配線側から見た図

車速信号(紫)

リバース信号(赤)

パーキングブレーキ信号(紫)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。