

スペーシア (R2. 8~R3. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド [※]			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード [※]	取付可否	取付キット	変換コード [※]	
R2. 8 ↓ R3. 12 注1. 2. 3, 11	MK53S	ラジオレス	上段	◎5	スズキ純正部品 注9	2207 注10	◎6	不要	2207 注10	SU-02
			下段							
		全方位モニター用 カメラパッケージ 装備タイプ	上段	◎5, 7, 8	スズキ純正部品 注9	2207 注10	◎6, 7, 8	不要	2207 注10	SU-02
			下段							
		注4								

注記

1. 令和3年3月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。

2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。

3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。

4. 車両に装備されているフロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラ、TVアンテナ、GPSアンテナの接続はできません。

5. 本体にスズキ純正アタッチメントおよびブラケットを取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。

6. 本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。

7. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。

8. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

9. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・アタッチメント(純正品番:99000-99034-DS4)が必要です。


10. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。

11. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●2DIN機種ブラケット取付位置

- 印: スズキ純正アタッチメントおよびブラケット取付けネジ穴位置


図はR側です。L側も同様に取付けてください。

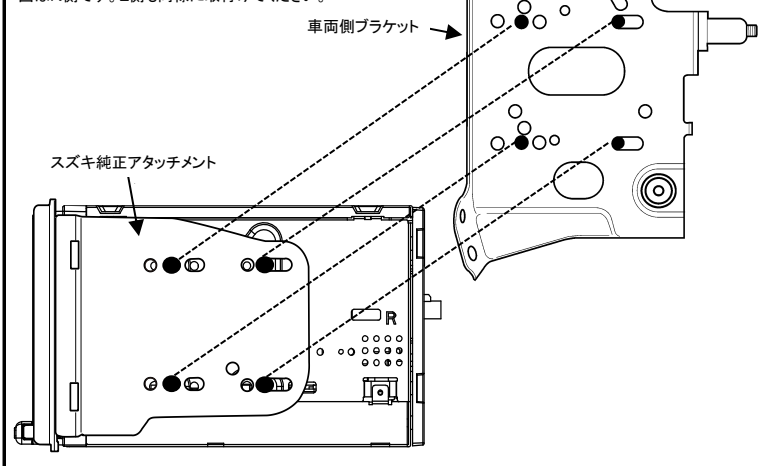

●2DINワイド機種ブラケット取付位置

- 印: ブラケット取付けネジ穴位置


図はR側です。L側も同様に取付けてください。

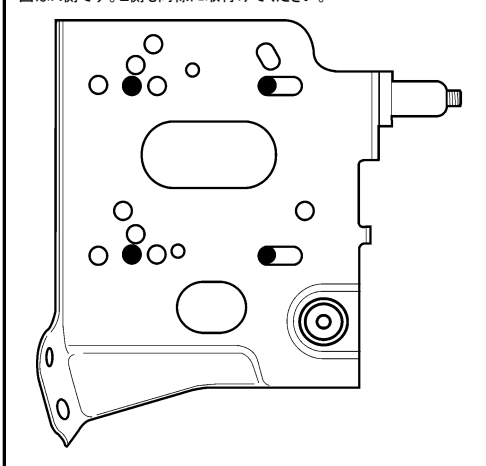


スペーシア (R2. 8～R3. 12)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

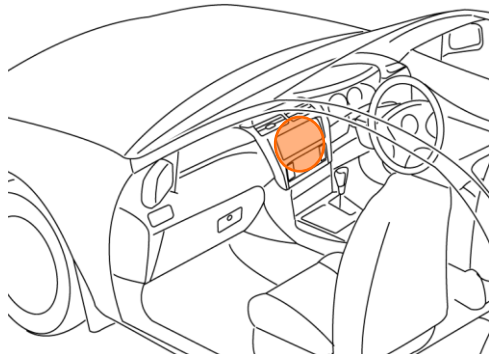

オプションコネクタ5P(白)

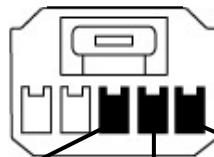

配線側から見た図


車速信号(黄) リバース信号(赤) パーキングブレーキ信号(紫)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : MK53S
- タ イ プ : 全方位モニター用カメラパッケージ装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥

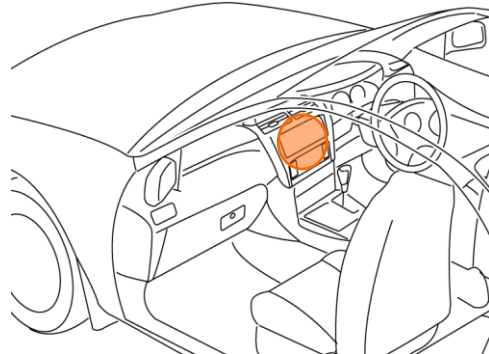

■ステアリングリモコン信号取り出し位置

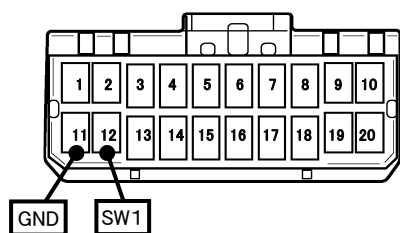

車両ハーネス20Pコネクタ(青)



配線側から見た図

■接続情報

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	12	茶
GND	11	薄茶

← 接続 →

← 接続 →

ナビ側
接続コード線色
白/青
黒

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。